

不 具 合 内 容	考 え ら れ る 原 因	対 処 方 法
"E-1"エラーが表示される。	過負荷電流が流れています (過負荷検出した SW1、SW2 の LED が点滅します)。	電源を切ってから負荷の状態を確認して下さい。
"E-2"エラーが表示される。	ゼロ点調整時に残圧がかかっています。	M キーを押して E 2 を解除後、圧力ポートへの印加圧力を大気圧に戻し、その後  +  キーを同時に押し、ゼロ点調整を行って下さい。
"E-3"、"E-4"エラーが表示される。	故障 (メモリデータ異常です)。	担当営業までご連絡下さい。 又、電源の安定性とノイズ対策についてご確認下さい。
"999"が点滅する。	圧力表示範囲を超えています。	通常動作しています (印加圧力を定格圧力以下に下げて下さい)。
"---"が点滅する。	検出範囲 (110%FS) を超えています。	通常動作しています (印加圧力を定格圧力以下に下げて下さい)。
圧力表示しない(小数点の点灯/点滅のみ)。	非表示モードに設定されています。	動作モードにて (点滅の場合)  キー又は (点灯の場合) M キーを 4 秒以上押すと 表示部  が表示され、非表示モードが解除されます。
パネルボタンが操作できない。	パネルロックモードに設定されています。	動作モードに  キーを 4 秒以上押すと 表示部が  表示され、パネルロックモードが解除されます。
LED は点灯するがスイッチ出力が ON しない (常時 OFF)。	過負荷又はスイッチケーブルと電源ケーブルの短絡による トランジスタ破壊が考えられます。	現品の交換以外にありません。