

不 具 合 内 容	考 え ら れ る 原 因	対 処 方 法
" E 1 "エラーが表示される。	過負荷電流が流れています (過負荷検出した SW1、SW2 の LED が点滅します)。	電源を切ってから負荷の状態を確認してください。
" E 2 "エラーが表示される。	ゼロ点調整時に残圧がかかっています。	 キーを押して E 2 を解除後、圧力ポートへの印加圧力を大気圧に戻し、その後  +  キーを同時に押し、ゼロ点調整を行ってください。
" - H - "が点滅する。	印加圧力が表示圧力範囲の上限を超えています。	印加圧力を確認して上限を超えない圧力に調整して下さい。
圧力表示しない (小数点の点滅のみ)。	非表示モードに設定されています。	 +  キーを 1 秒以上押し、初期設定モードから 3 桁目を " 1 " (非表示モード) より " 2 " (通常モード) に変更します。
パネルボタンが操作できない。	パネルロックモードに設定されています。	 キーを 3 秒以上押し、表示部に  が表示され、パネルロックモードは解除されます。
LED は点灯するがスイッチ出力が ON しない (常時 O F F) 。	過負荷又はスイッチケーブルと電源ケーブルの短絡によるトランジスタ破壊が考えられます。	現品の交換以外にありません。